

# MS153-33003

## GRドレスアップマフラー

取付・取扱要領書

この度はGRドレスアップマフラーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
本書は本商品の取付け、取扱いについての要領と注意事項を記載してあります。  
取付け前に必ずお読みのうえ、正しい取付け、取扱いを実施してください。  
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

★ 本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行ってください。

### ■ 品番・適合車種

品番	適合車種	備考
MS153-33003	カムリ '18.8～	

- ※1 開封時に必ず構成部品が揃っていること、及び外観のキズ、凹み等が無いことを確認してください。  
取付け後の不具合が判明しましても対応しかねる場合がございます。  
※2 本商品の取付けには純正リヤアンダーカバーの一部削除が必要となります。  
・最新の適合情報は TRD カタログサイトをご覧ください。 <https://www.trdparts.jp/>


### ■ 構成部品

No.	品名	個数	備考
①	テールパイプ	1	
②	ダミーマフラー	1	
③	取付・取扱説明書	1	本書

※純正ガスケット(90917-06078)は同梱されていません。別途、購入いただき必ず新品に交換して下さい。  
なお、上記ガスケット品番は本商品の発売時('19.12)での品番となります。  
最新のものを使うようご確認ください。

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認して下さい。

### ■ 構成部品図

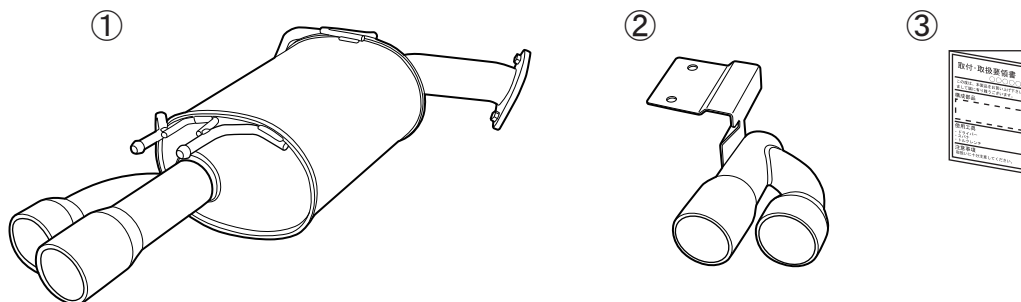

## 取付け上のご注意（取付け作業の方へ）

作業を行なう前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。

- (1) 本商品は「道路運送車両法の保安基準」を満たしていますので、一般公道でも安心してご使用頂ける保安基準適合マフラーです。但し、マフラー以外の改造を行っている場合、又は使用状況等によってはその限りではない場合もありますのでご了承下さい。TRD製品以外のエアロパーツとは同時装着が出来ない場合がありますのでご承知おきください。
- (2) 保安基準適合の為、取付けは純正と同様、触媒やシールド等を取外さず、必ず上記適合車種に取付けてください。



**警告**

この内容に従わず、誤った取付け・取扱いを行うと生命の危険または、重傷等を負う可能性がある内容について記載しています。



**注意**

注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。



**アドバイス**

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。



**警告**

⊘ やってはいけないこと

❗ 必ず行っていただくこと

- ⊘ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。
- ⊘ 本商品の分解・加工は絶対しないで下さい。破損や事故の原因となる場合があります。
- ⊘ 取付け作業は、必ず平坦な場所でエンジンを切り、サイドブレーキがかかっていることを確認後行なってください。車両が予期せずに動き、体を挟むなどの重度な事故の原因となります。
- ❗ 本商品の取付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ❗ 取付け作業は規定トルクに従って、確実に締め付けてください。締め付けが足りないと脱落などにより重大な事故や故障を招くおそれがあります。
- ❗ 車高を下げた改造を伴う場合、**最低地上高90mm**(注1)を確保して下さい。  
(注1: 車両のホイールベース、オーバーハングの値によって変わる場合があります)
- ❗ 車高調整タイプのサスペンションキットを装着した車両で一般公道を走行する場合、路面との干渉にご注意ください。



**注意**

- ❗ 本商品の交換、取付け作業は必ず設備の整った専門の整備工場で行って下さい。
- ❗ 交換の際は、必ず該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項を守って作業を行ってください。
- ❗ 本商品を取付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合がないことを確認してください。取付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ❗ 本商品の取付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取扱いを行ない、同時に取付け部位を保護材にて養生した上で作業を行ってください。取付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。
- ❗ 取付け作業は、必ずエンジンが冷えていることを確認してください。エンジンルーム、マフラーが熱いとヤケドをするおそれがあります。
- ❗ 取付け後、本商品と他の部品との干渉を確認してください。干渉している場合は、本商品を購入した販売店にご相談ください。そのまま走行すると破損や故障の原因となります。
- ❗ 本商品装着後に、衝突などの強い衝撃を受けた場合は直ちにご使用を中止してください。取付け部分や本体に変形や破損、故障が生じる場合があります。必ず、整備工場にて点検を受けてください。
- ❗ 本商品取付け後、走行中に異常な振動や異音を感じたら直ちに安全な場所に停車してください。そのまま走行を続けると、重大な事故や破損の原因となる場合があります。整備工場にて点検を受けてください。

### 取付けが終わったら

- ❗ 取付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ❗ 作業にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。
- ❗ 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。
- 不具合が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店へ至急ご連絡をお願いいたします。

## ■ 目次

1. 表紙、品番・適合車種、構成部品、構成部品図 . . . . . 1
2. 取付上のご注意（取付作業の方へ） . . . . . 2
3. 目次、取付けに必要な工具・保護具・消耗品、保証について、取付構成図 . . . 3
4. 取付準備、取付要領 . . . . . 4～6
5. 取付完了後の点検・注意事項 . . . . . 6

## ■ 取付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・ 一般工具・トルクレンチ・カッター・ヤスリ・保護メガネ
- ・ 電動ドリル（刃：3.0mm/10.0mm）
- ・ 軍手・保護シート・保護テープ・マスキングテープ

## ■ 保証について


本商品は、1年・20,000Kmの保証を実施致します。

（1年または20,000Km走行時点のいずれか早い方まで）

※保証の詳細はTRDパーツカタログサイト<<https://www.trdparts.jp/>>

「保証について」をご覧ください。

## ■ 取付構成図

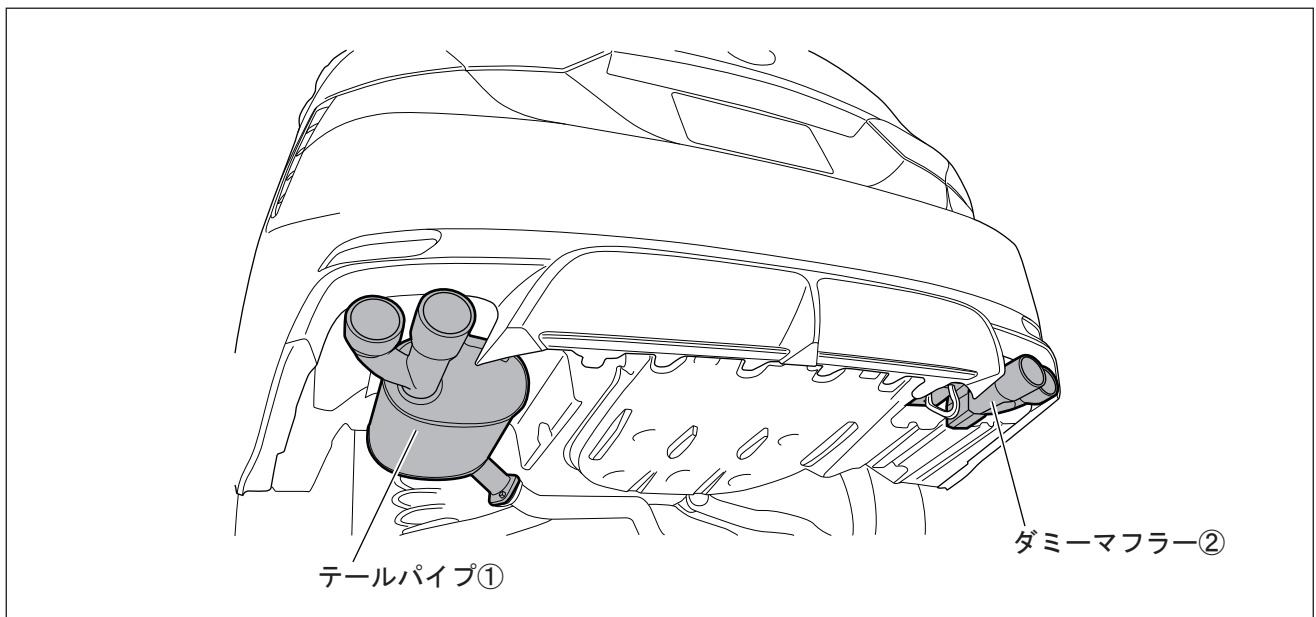

## ■ 仕様


エキゾーストパイプ部：パイプ径  $\phi 61$ （SUS材）

テールパイプ：バツフル部  $\phi 71$ （SUS材）


※マフラーエンド4本の内、LH内側1本のみがマフラー機能を有しています。  
他3本はドレスアップテール（ダミーテール）となり、マフラー機能は有しません。

## ロマフラー取付準備

1. 該当車両の修理書に従い、車両から純正のテールパイプを取り外す。

 **アドバイス:** 取り外した部品締結ボルト類、サポートゴムは、再使用しますので破損や紛失がないよう十分に注意して保管してください。

2. 該当車両の修理書に従い、車両からリヤアンダーカバーを取り外す。

 **アドバイス:** 取り外した部品（ボルト、クリップ含む）は、再使用しますので傷つきや紛失がないよう十分に注意して保管してください。

3. 図1のようリヤアンダーカバーを図示寸法で計測し、下穴φ3、本穴φ10の穴を1箇所開け、リヤアンダーカバー外周端末と結ぶようにカッター等で切除する。


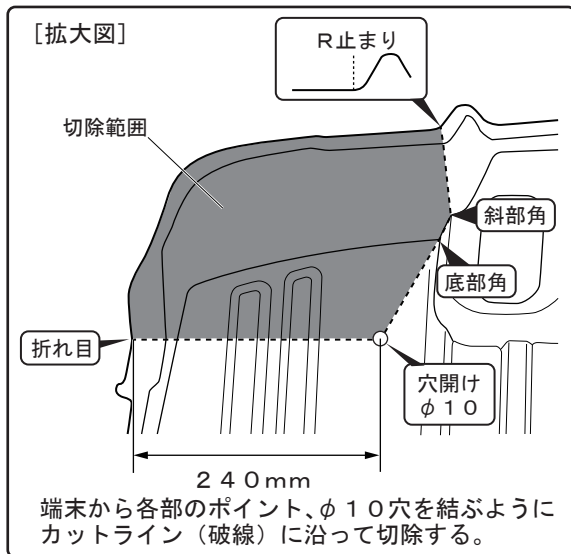
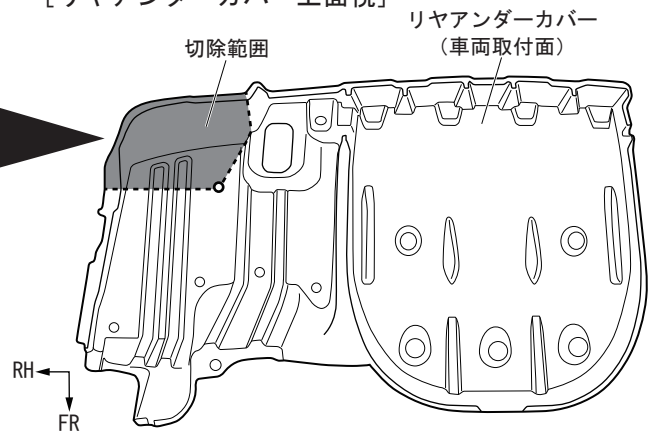
 **注意:** 切除作業時は、必ず保護具を着用してください。

図 1




[リヤアンダーカバー上面視]




※上図は2WDを表示しています。  
2WDと4WDでリヤアンダーカバーの形状が異なりますが、切除部位は同一形状です。

4. 切除部周囲のバリを除去する。

図 2

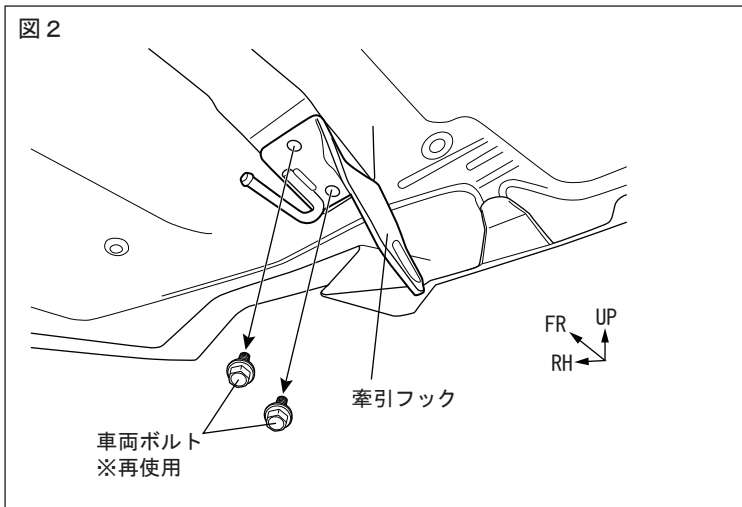


5. 該当車両の整備書に従い、車両から牽引フックを取り外す。

 **アドバイス:** 取り外した部品（ボルト含む）は、再使用しますので傷つきや紛失がないよう十分に注意して保管してください。

## □マフラー取付要領

図3

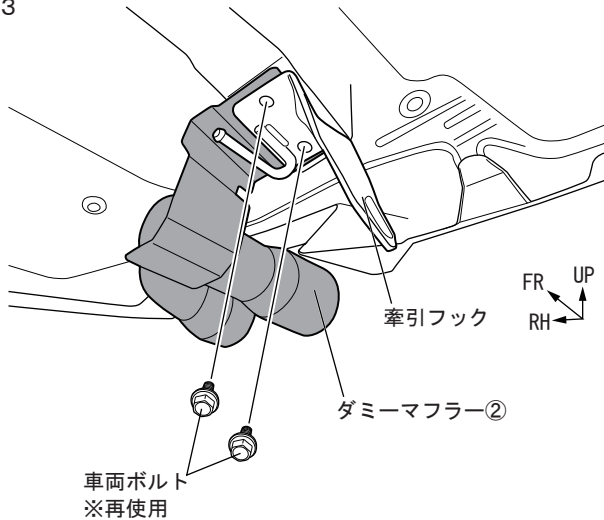

1. 図3のように牽引フック取り付け部にダミーマフラー②、牽引フックを車両ボルトで仮固定する。


△注意：ボルトの締付けの際は、インパクトレンチは使用しないで下さい。

2. 図4のようテールパイプ①を車両ボルトおよびサポートゴムを再使用して仮固定する。

△注意：テールパイプ①と車両エキゾーストパイプ連結部のガスケットは、必ず新品の純正ガスケット(90917-06078)に交換して下さい。

図4

[下面視]

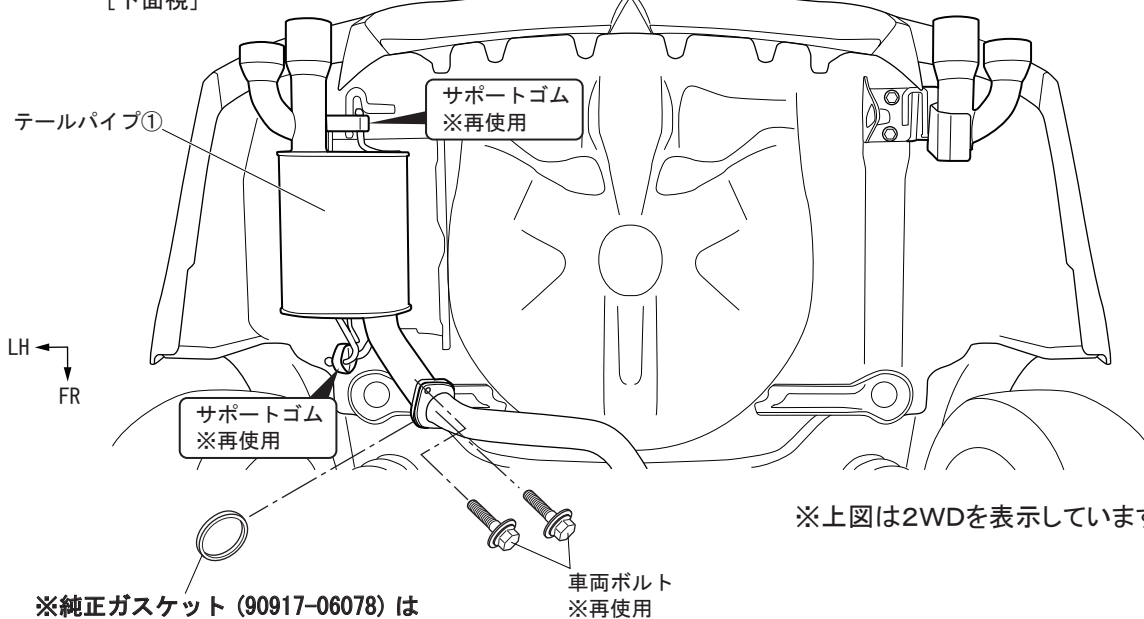

※上図は2WDを表示しています。

※純正ガスケット(90917-06078)は別途、購入いただき新品に交換して下さい。


△警告：テールパイプ脱着時にサポートゴムなどに潤滑剤等を使用した場合、確実に清掃を行い油脂分を取り除いて下さい。  
油脂分が残っていた場合、走行中に外れるなどの重大な事故の原因になります。

△注意：ボルトの締付けの際は、インパクトレンチは使用しないで下さい。

3. 各部の干渉、取り付け位置やガタつき等を確認し、仮締めしたダミーマフラー②取付部の車両ボルト、テールパイプ①連結部の車両ボルトを指定トルクで本締めする。

図5

[下面視]

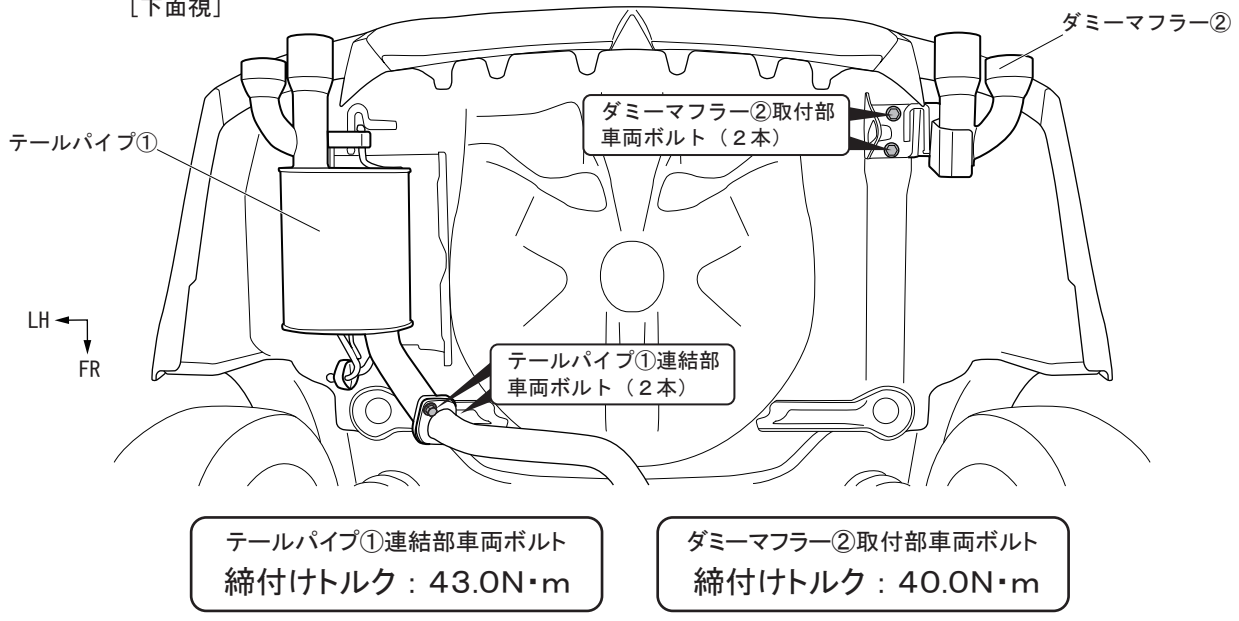

4. 該当車両の修理書に従い、車両からリヤアンダーカバーを取り付ける。

#### ■ 取付完了後の点検・注意事項

1. 取付け後数キロの走行を行い、各部に干渉が無いこと、異音等がないことを確認してください。
2. 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント  
TRD商品問い合わせ窓口  
TEL:050-3161-2121  
<https://www.trdparts.jp/>