



MS341-58015・MS341-58016 フロントスポイラー

取付・取扱要領書

この度はアルファード用TRDフロントスポイラーをお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本書は上記TRDフロントスポイラーの取付け、取扱いについての要領と注意を記載してあります。
取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行ってください。

品番・適合一覧表

品番	塗装色	備考
MS341-58015-A0	ホワイトパールクリсталシャイン(070)	アルファード S・SR '15.01~
MS341-58015-C0	ブラック(202)	
MS341-58015-A1	ラグジュアリーホワイトパールクリсталシャインガラスフレック(086)	
MS341-58015-C1	スパークリングブラックパールクリсталシャイン(220)	
MS341-58016-NP	未塗装品(プライマー処理品)	


* 本製品は別売りのフロントスポイラーガーニッシュ【LED有り】(MS403-58005)又は、
スポイラーガーニッシュ(MS348-58001)との同時装着が必須になります。
本商品の装着の際は、フロントスポイラーガーニッシュ【LED有り】又は、スポイラーガーニッシュを
フロントスポイラーに組付けてから、取付けを行ってください。

構成部品一覧表

品名	品番	個数	備考
フロントスポイラー		1	
Jナット		4	
タッピングスクリュー		4	5×16
ゴムワッシャー		4	t=2mm
型紙		1	
取付・取扱要領書		1	本書

以下、MS341-58016-NP(未塗装品セット)のみに同梱

品名	品番	個数	備考
PACプライマー		1	K-500
別ピースRH		1	
別ピースLH		1	
エンブレム		1	
モールA		(各1)	黒/グレー L=1700mm
モールB		1	黒 L=400mm

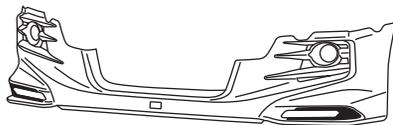

型紙



以下、MS341-58016-NP(未塗装品セット)のみに同梱



トヨタ テクノクラフト株式会社

〒222-0002 横浜市港北区磯子町800番地 TEL.(045)540-2121 FAX.(045)540-2122

取付・取扱上の注意

この取付・取扱要領書では安全にご使用いただく為に、特にお守り頂きたいことなどを、次のマークで表示しています。

 警告	この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行うと、人が死亡したり、重傷等を負う可能性がある内容について書かれています。
 注意	この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行うと、人が障害を負ったり、製品等の物的損害に結びつく可能性がある内容について書かれています。
 アドバイス	スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

確認 本商品が到着後、すぐに本体に破損が無いこと、付属品が全て揃っていることを確認してください。

-  **警告** 取付作業は、必ず平坦な場所でエンジンを切り、サイドブレーキがかかっていることを確認後行ってください。不安定な場所での作業や、車両が動く状態での作業は重大な事故原因となります。
-  **警告** エンジンルームやマフラー等の付近で作業を行う場合、ヤケド等の重大な怪我に注意してください。
-  **警告** 本商品への改造・加工、適合車種以外への装着は絶対に行わないでください。破損や事故の原因となります。
-  **警告** 取付け初期は、各タッピングスクリューが緩む恐れがあるので、数キロ走行後には必ず増締めを行ってください。
-  **警告** 取付け後、本商品と他の部品とが干渉していないかを確認してください。干渉している場合は、本商品を購入した販売店にご相談ください。そのまま走行すると破損や故障の原因となります。
-  **警告** 本商品装着後に、衝突等の強い衝撃を受けた場合、取付部分や本体に変形や破損、故障を生じる場合がありますので、直ちにご使用を中止し、整備工場にて点検を受けてください。
-  **警告** 走行中に異常な振動や異音等を感じたら直ちに安全な場所に停車し、整備工場にて点検を受けてください。そのまま走行を続けると、車両の破損や事故の原因となります。
-  **警告** 本商品は舗装路での走行を想定して設計されています。悪路や雪道での走行は、商品によっては破損の原因になりますのでお止めください。
-  **警告** 本商品には十分な強度・耐久性を持たせてありますが、保管条件や取扱条件、走行条件によっては破損、故障が起こる可能性があります。保管、取付作業、ご使用に際しては十分にご注意ください。
-  **注意** 本商品の交換・取付作業は必ず専門の整備工場で実施してください。
-  **注意** 本商品の取付の際は必ず該当車両の修理書（トヨタ自動車（株）発行）に従い、本書の注意事項を守って作業を行ってください。
-  **注意** 本商品は各構造基準に適合しているため、車検時も通常の検査と同様に受けられます。ただし適合車種以外に装着した場合、またはその他の部位を改造しているなどの使用状況によっては、その限りではありません。
-  **注意** 未塗装品セット（MS341-58016-NP）は未塗装の為、車両の外板色に合わせた塗装が必要になります。塗装後の乾燥時、乾燥温度を70 以上に上げますと、製品に変形や割れが発生しますので乾燥温度には十分注意してください。強制乾燥させる場合は製品が変形しないように固定してください。
-  **注意** 未塗装品を塗装前に脱脂する場合、イソプロピルアルコール又はホワイトガソリンを使用し、シリコンオフ及びシンナーは使用しないでください。
-  **注意** 本書で指示した以外の車両部品を取り外さないでください。
-  **注意** 車両へのフロントスポイラーの取付け時の傷付き防止のため、作業前に保護シートを準備し、取付け作業は必ず保護シートの上で行ってください。また、取付け作業時には車両部品に傷を付けないように十分に注意してください。
-  **注意** 両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼付作業前に両面テープ部及び取付部をドライヤー等で約40 程度に暖めてください。
-  **注意** お手入れの際には、シンナー、ガソリン等の有機溶剤は使用しないでください。変色・変形の原因となります。
-  **注意** 取付作業や走行により、車両本体、または本商品が損傷した場合のクレームには応じかねます。
上記の事項と本書の装着要領を必ずお守りください。




本商品は、1年・20,000Kmの保証を実施致します。（1年または20,000Km走行時点のいずれか早い方まで）

保証の詳細はTRDパーツカタログサイト<<http://www.trdparts.jp/>>「保証について」をご覧ください。

不具合が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店へ、早急にご連絡お願い致します。

未塗装品の取扱いについて

下記は、未塗装品 (MS341-58016-NP) の塗装前、塗装後の作業を記載しています。下記要領に従い作業を行ってください。

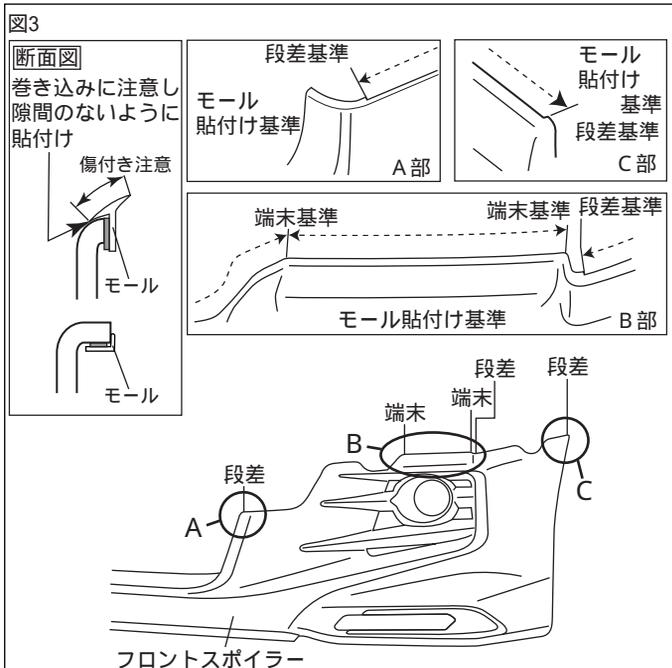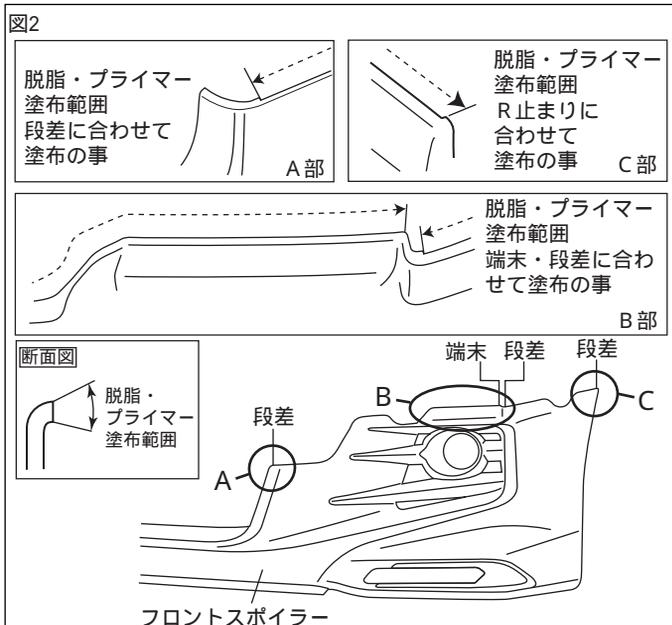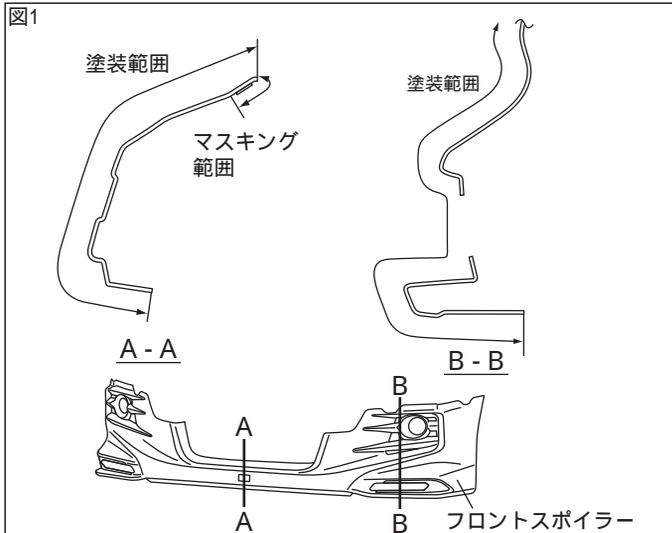

フロントスポイラーの塗装

本取付・取扱要領書は、主にLHを示しております、RHも同様に行ってください。

- 図1のようにフロントスポイラーを車両色に塗装する。

△注意：脱脂をする場合は、イソプロピルアルコール(以下IPAという)又はホワイトガソリンを使用し、シリコンオフおよびシンナーは使用しないでください。プライマーが溶ける恐れがあります。

△注意：モールド貼付け面、両面テープには、絶対に塗装しないでください。接着力が低下します。マスキングテープを貼るなどして、対応してください。

△注意：乾燥温度を70以上上げますと、製品に変形や割れが発生しますので乾燥温度には十分注意してください。強制乾燥させる場合は製品が変形しないように固定してください。

モールドの貼付け

- 図2のようにモールド貼付け部の汚れを取除き、IPA又はホワイトガソリンで一方向にふいて脱脂し、PACプライマーを塗布する。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。又、プライマーのはみ出しは、シミの原因になりますので注意してください。

👉 アドバイス：脱脂、プライマー塗布後は、10分以上乾燥させてください。



- 図3のようにフロントスポイラーに、モールドの両面テープの離型紙を剥がしながら、貼付け圧着する。

{ 49N (5kgf) 以上 }

モールドは長めに設定されているので、長さを合わせてハサミ等で切落とす。

△注意：モールドは、二色同梱されています。塗装色に合わせて、モールド色を選択し貼付けてください。

△注意：両面テープの接着力最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部をドライヤー等で約40程度に暖めてください。

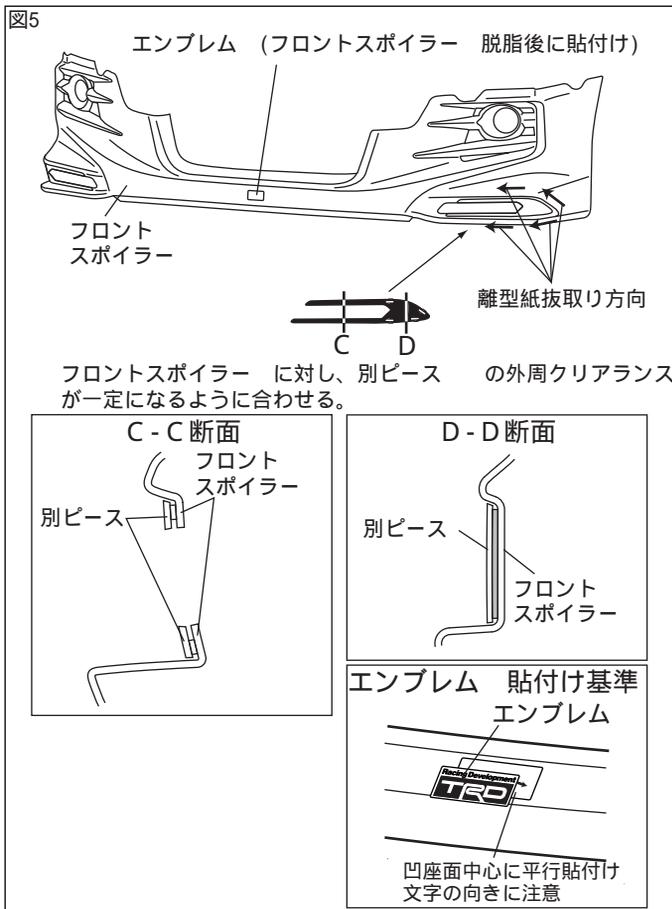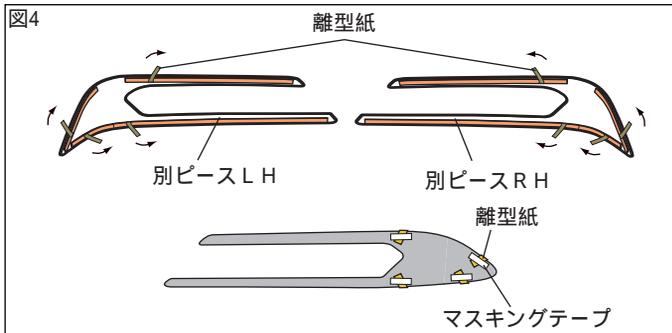

別ピースの取付け

1. 別ピース の両面テープの離型紙を、図4のように外から外側に約30mm剥がし、マスキングテープ等で表側に貼付ける。

2. フロントスポイラー の別ピース 貼付け部の汚れを取除き、IPA又はホワイトガソリンで一方向にふいて脱脂する。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

3. 図5のように別ピース の両面テープの離型紙を剥がしながら、貼付け圧着する。
{ 49N (5kgf) 以上 }

△注意：圧着する際に、フロントスポイラー と別ピース の外周のスキマが一定になっているか確認する。

△注意：両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼付作業前に両面テープ部及び取付部をドライヤー等で約40 程度に暖めてください。


4. 図5のように脱脂した座面にエンブレムを貼付ける。



取付準備

本取付・取扱要領書は、主にLHを示しております、RHも同様に行ってください。

1. 型紙 [ALH]、[ARH]を図6のようにフロントバンパーのホイールハウス部に貼付けマーキングする。(左右各2箇所)

2. 図6のように型紙 [ALH]、[ARH]の高さ位置合わせ(部)をマスキングテープ等でマーキングする。(左右各1箇所)

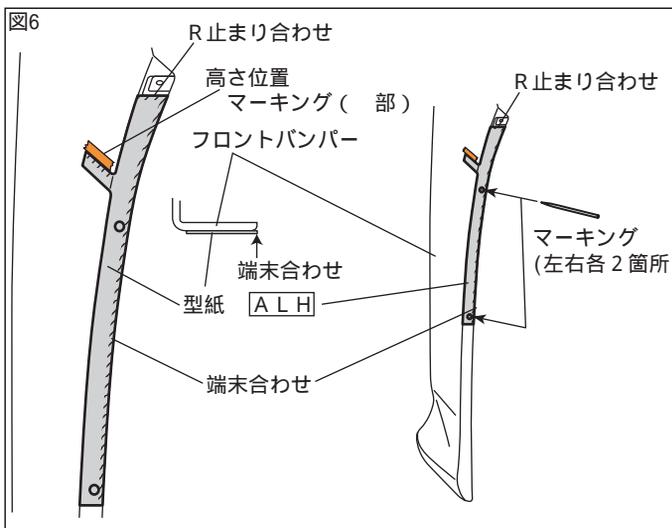

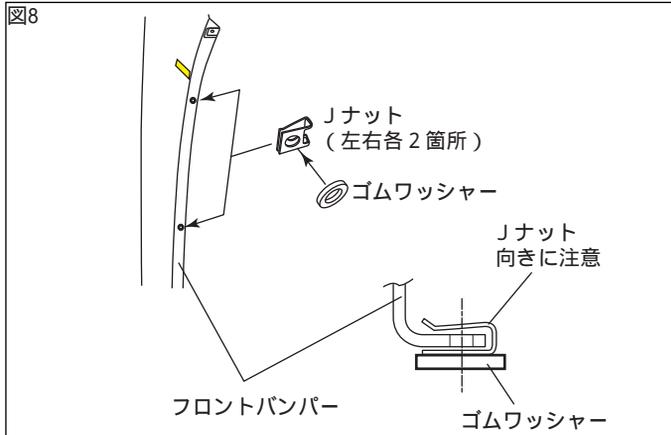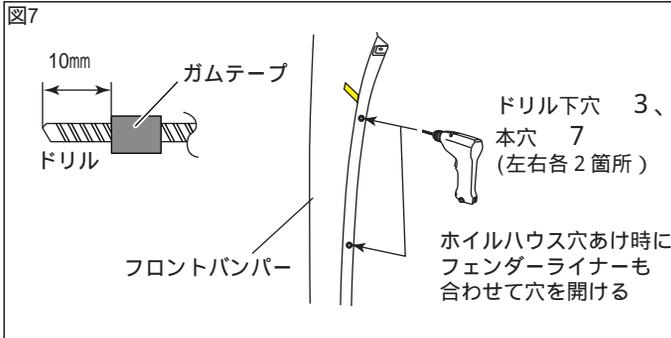

3. 図7のように 3、7のドリルの先端にストッパーになるようガムテープを巻きつけ、3のドリルを使用してホイールハウス部のマーキング位置に下穴をあける。
(左右各2箇所)

4. 図7のように下穴に7のドリルを使用して本穴をあけ、穴のバリを取除く。
(左右各2箇所)

👉 **アドバイス**：穴あけ加工時、ドリルは穴あけ面に対して垂直にし、マーキング位置からズレないように注意してください。


⚠️ **注意**：作業時は保護メガネを着用してください。

⚠️ **注意**：バリを取り除く時には、穴径が大きくなるように注意してヤスリ等で取除いてください。


5. 図8のようにJナットにゴムワッシャーを貼付け、ホイールハウス部に差込む。
(左右各2箇所)

⚠️ **注意**：Jナットの差込む向きに注意してください。逆に取付けるとタッピングスクリーが取付かなくなります。


⚠️ **注意**：フロントスポイラーガーニッシュ【LED有り】取付けの場合、作業6、7、8を行ってください。スポイラーガーニッシュ取付けの場合、作業9から行ってください。

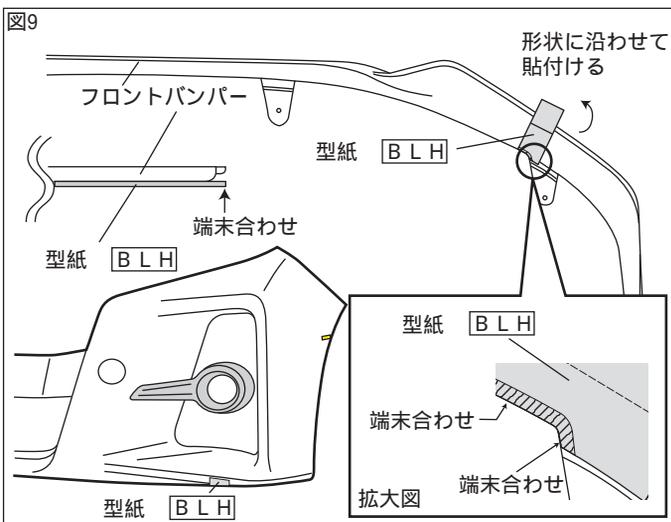

6. 図9のように型紙 [BLH]、[BRH]をフロントバンパーの下面端末に合わせ、フロントバンパー形状に沿わせながら貼付ける。
(左右各1箇所)

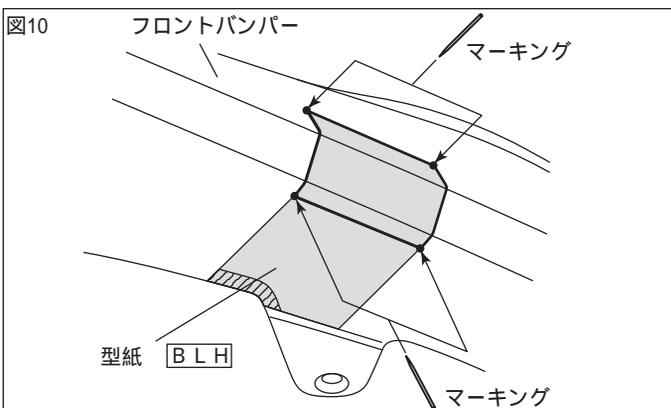


7. 図10のようにフロントバンパーに貼付けた型紙 [BLH]、[BRH]のバンパーカット位置をマーキングする。
(左右各計4箇所)

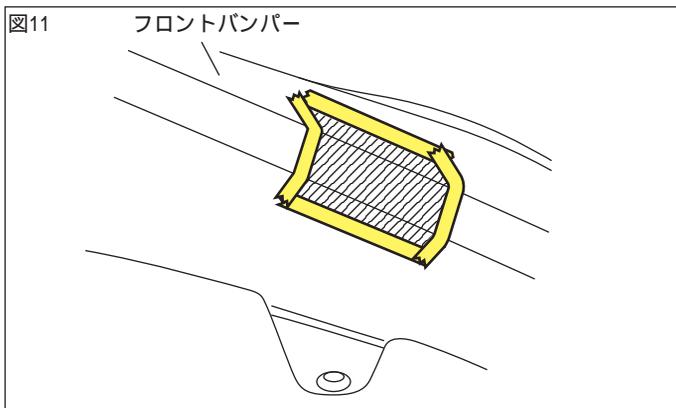


8. 図11のように4箇所マーキング位置を繋ぎ、斜線部をエアソー等で切取る。

△注意：加工時、車両部品の取扱いに注意し、マーキング位置からズレのないようにしてください。


△注意：加工後、カット部のバリ、シャープエッジを取除いてください。

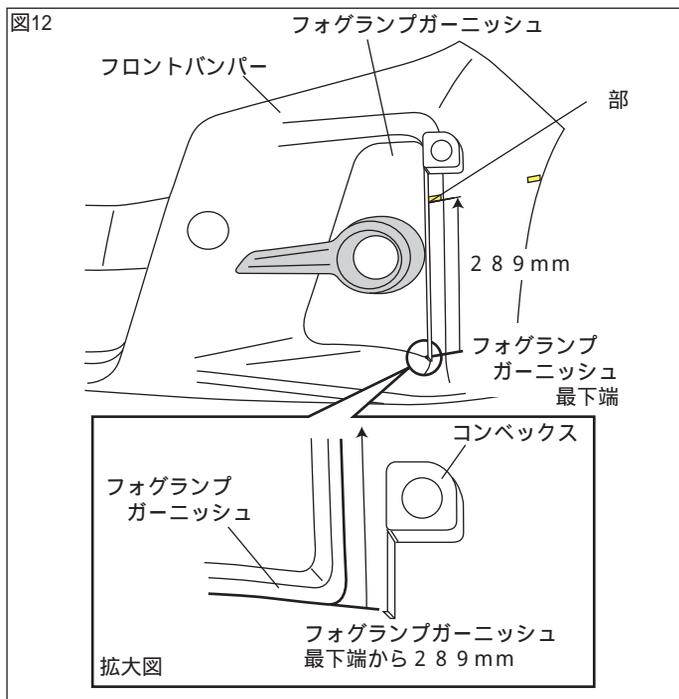

9. 図12のようにフォグランプガーニッシュ最下端からフロントバンパーの形状沿いに289 mmの高さにマーキングする。(部)
(左右各1箇所)

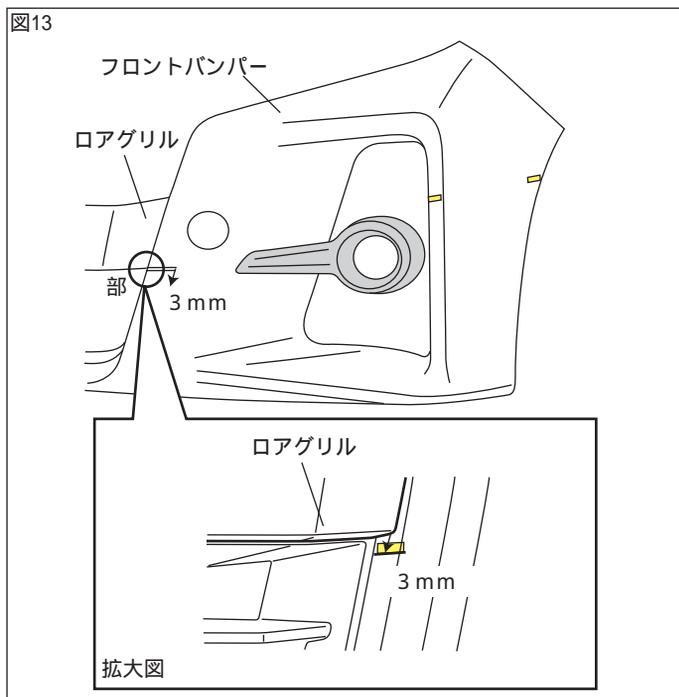


10. 図13のようにフロントロアグリル最下端から面沿いで3 mmの高さにマーキングする。(部)
(左右各1箇所)

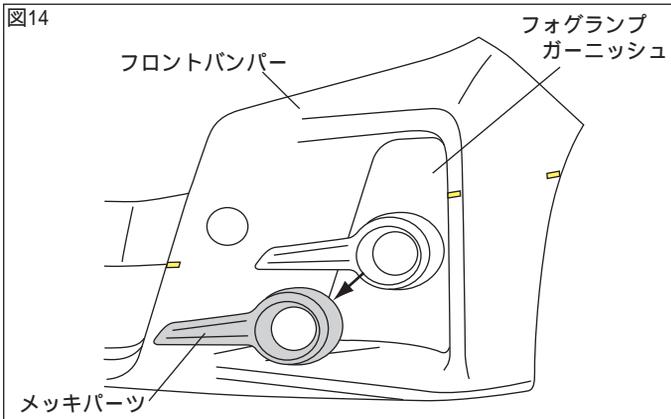

11. 該当車両の修理書を参照して車両からフロントバンパーを取外し、図14のようにフォグランプガーニッシュのメッキパーツを取外す。

(左右各1箇所)

△注意：フロントスポイラーガーニッシュ【LED有り】取付けの場合、フロントバンパーの復元作業の前にフロントスポイラーガーニッシュ【LED有り】付属のワイヤーハーネスを車両に組付けてください。

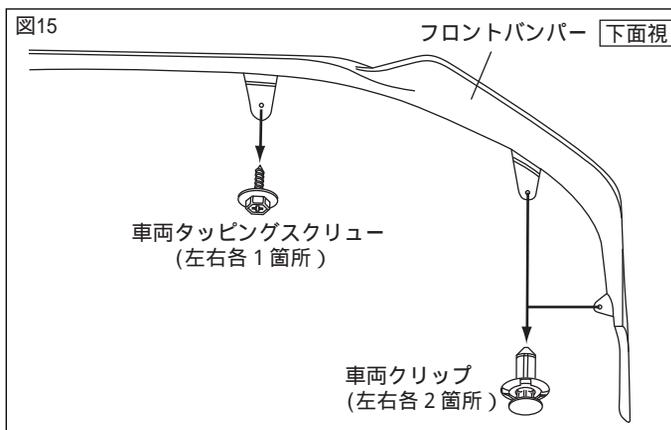

12. 該当車両の修理書を参照して車両へフロントバンパーを復元する。

13. 図15のようにフロントバンパー下面を固定している車両タッピングスクリューを取外す。

(左右各1箇所)

14. 図15のようにフロントバンパー下面を固定している車両クリップを取外す。



(左右各2箇所)

△注意：取外した車両タッピングスクリュー、車両クリップは再使用します。

15. 図16のようにフロントバンパーのフロントスポイラー 取付け部の汚れを取除き、IPA又はホワイトガソリンで一方向にふいて脱脂する。

△注意：ポディーコーティングが施されている場合は、塗装にキズをつけないよう、コンパウンド等で除去した上で、必ず脱脂を行なってください。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

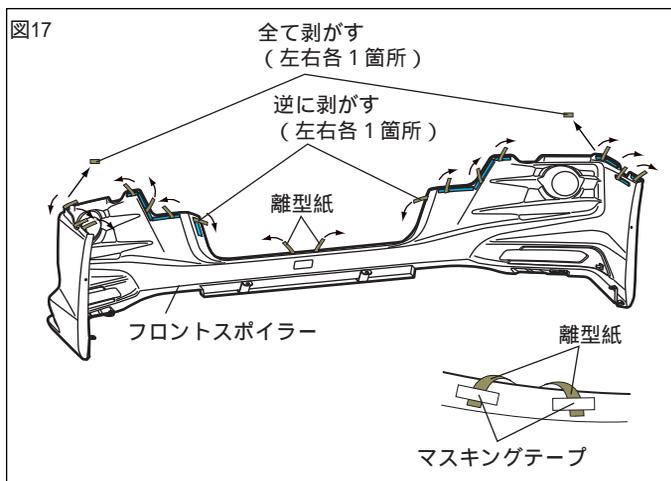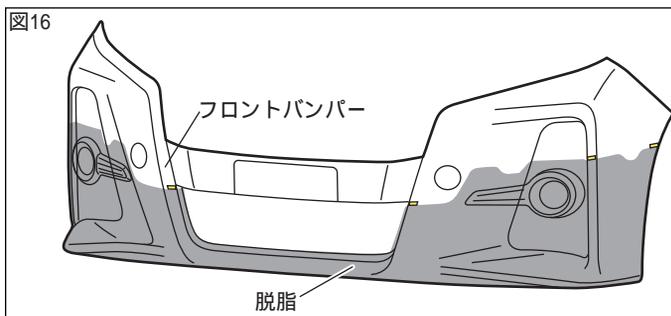

16. フロントスポイラー の両面テープの離型紙を、図17のように中央から外側に約30mm剥がし、マスキングテープ等で表側に貼付ける。

(左右各7箇所)

17. 図17のようにロアグリル横の1箇所のみ外側から中央に約30mm剥がし、マスキングテープ等で表側に貼付ける。


(左右各1箇所)

18. 図17のようにフロントスポイラー の短い両面テープの離型紙をすべて剥がす。

(左右各1箇所)

△注意：両面テープの離型紙をすべて剥がしてしまうと、正しい取付け位置に取付けが出来なくなります。

図21

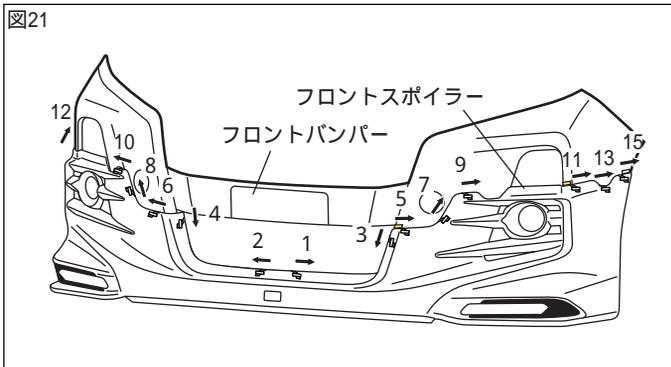


6. 左右のズレ、隙が無いか確認しながら、両面テープの離型紙（16箇所）を図21の番号順に剥がしながら貼付け圧着する。

{ 49 N (5 k g f) 以上 }



アドバイス：圧着順11～16はホイールハウス部フロントバンパーとフェンダーライナーのスキマに手を入れ、フロントバンパーとフロントスポイラーを挟むように圧着してください。

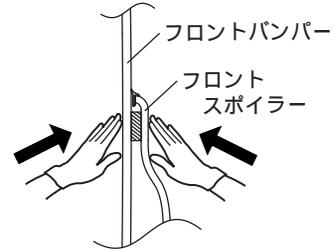


△注意：両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び貼付け部をドライヤー等で40 程度に暖めてください。

△注意：両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生する恐れがあります。

△注意：両面テープは十分に圧着してください。圧着が不十分な場合は、浮き剥れの原因となる事があります。

△注意：両面テープ接着後24時間以内は洗車しないでください。

図22

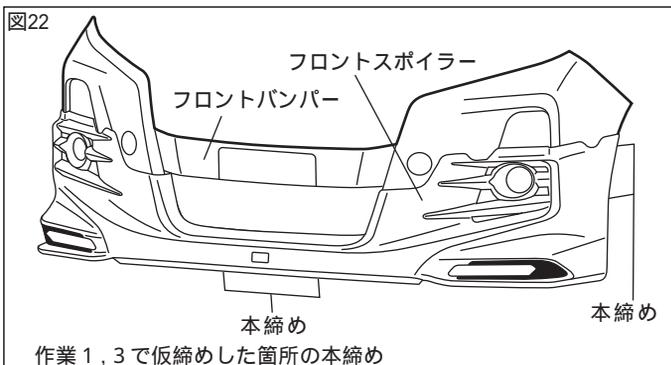

7. 図22のように作業1で仮締めしておいた車両タッピングスクリーを本締めする。
(左右各1箇所)
8. 図22のように作業3で仮締めしておいたホイールハウスのタッピングスクリーを本締めする。
(左右各2箇所)

取付完了後の点検・注意事項

1. フロントスポイラー、及びフロントバンパーがスクリー・クリップにて、車両に確実に取付けられているか点検する。
2. フロントスポイラー及び車両部品に傷を付けていないか点検する。