

## F SPORT PARTS (TRD)

MS153-30005

## スポーツマフラー

'10.04 ~新規制対応商品 取付・取扱要領書

この度は F SPORT PARTS (TRD) スポーツマフラーをお買い上げ頂きありがとうございます。

本書には上記品の取付要領と取扱いについて記載しております。

取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付、取扱を実施してください。なお本書は必ずお客様にお渡しください。

★ 本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行なってください。

## ■品番・適合

品番	適合車種	型式	エンジン	年式	備考
MS153-30005	GS	GRL11	4GR-FSE	'15. 11 ~	
		GRL12	2GR-FKS	'15. 11 ~	

- 開封時に必ず構成部品がある事、及び、商品の外観、傷、凹み等をご確認ください。  
車両取付け後に判明致しましても対応しかねる場合がございます。
- ガスケット(17451-28032)2個は別途手配いただき、新品に交換してください。
- 別売りのリヤディフューザー( MS343-30011 )との同時装着が必須となります。
- 最新の適合情報は TRD カタログサイトをご覧ください。 <http://www.trdparts.jp>

## ■構成部品

	部品名	品番	数量	備考
①	テールパイプマフラー R H		1	
②	テールパイプマフラー L H		1	
③	取付・取扱要領書 (本書)		1	

## ■取付上の注意

- 本商品は「道路運送車両法の保安基準」を満足していますので、一般公道でも安心してご使用頂ける保安基準適合マフラーです。但し、マフラー以外の改造を行っている場合、または使用状況等によってはその限りではない場合もあります。
- 保安基準適合のため該当車両の修理書に従い、必ず上記適合車種に取付てください。

▲警告 (1) 車高を下げた改造を伴う場合、**最低地上高90mm**を確保してください。▲警告 (2) 車高調整タイプのサスペンションキットを装着した車両で一般公道を走行する場合は、必ず現車にて**最低地上高90mm**の確保を行ってください。

▲警告 (3) 本商品の分解・加工は絶対にしないでください。破損や事故の原因となる場合があります。

▲警告 (4) 本品を適合車種以外には絶対に使用しないでください。破損や故障の原因となる場合があります。

△注意 (1) 本商品の取付け、交換作業は必ずレクサス販売店で行ってください。

△注意 (2) 交換の際は、必ず該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項をまもって作業を行ってください。

△注意 (3) 交換の際は、エンジンを停止して冷却を確認してから行って下さい。火傷や事故の原因となる場合があります。

△注意 (4) 取付け後は換気の良い所でエンジンを始動し、排気漏れや干渉が無い事を必ず確認してください。正しく装着されていないと保安基準に適合することが出来ません。




トヨタ テクノクラフト株式会社

〒222-0002 横浜市港北区鶴間町800番地 TEL.(045)540-2121 FAX(045)540-2122

## 構成図

取付ボルト & S/G  
再使用

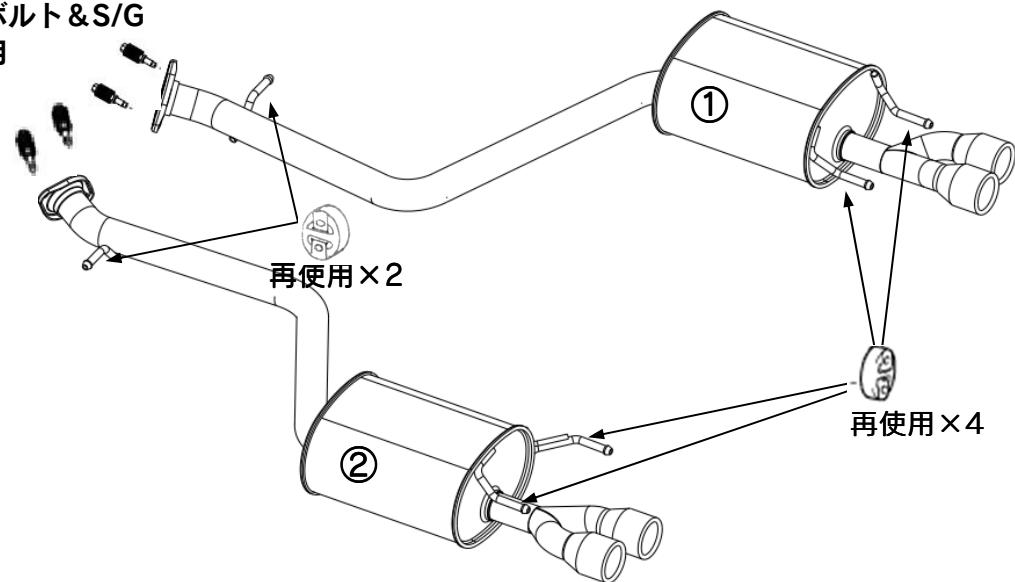

・マフラーガスケット(17451-28032)2個は同梱されていません。別途手配され交換して下さい。

## ■仕様

エキゾーストパイプ：パイプ部  $\phi 51$  (SUS)  
出口テール : テール部  $\phi 70$  (SUS)

## ■取付要領

(1) 純正のテールパイプを修理書(トヨタ自動車株)発行)に従って左右共に取外す。

△注意：車両側パイプと純正テールパイプとの締結ボルト、サポートゴムは再使用しますので紛失しないように保管してください。ガスケットは新品に交換してください。

(2) 構成部品①のテールパイプR Hを車両側のエキゾーストパイプに取付け、サポートゴムを架ける。

△注意：車両側パイプとの締結は仮締めとして下さい。

(3) 構成部品②のテールパイプL Hを車両側のエキゾーストパイプに取付け、サポートゴムを架ける。

△注意：車両側パイプとの締結は仮締めとしてください。

(4) R H側のテールパイプ出口位置(リヤディフューザーと干渉せず、極端な偏りの無い事)を確認し、車両側パイプとの締結ボルトを 43 N·m ので締付ける。(4本共に同数値で締付けの事)

△注意：片側を1度に締付けず、交互均等に締付けてください。

(5) L H側もリヤディフューザーとの干渉が無い事を確認しながら、車両側パイプとの締結ボルトを 43 N·m ので締付ける。

(6) 取付後、走行する前にアイドリング状態で15分程の暖機運転を行い、5Km程の通常走行を実施し各部のボルトに緩み、テール部の位置等を確認する。

マフラー着脱の際に使用した潤滑剤がマフラーサポートに付着していると、

△取付時の注意事項 走行時に横方向の強い力が加わった時に、マフラー後端とリヤディフューザーが干渉する可能性があります。

着脱時に潤滑剤を使用した場合は、きれいに除去した後に取付けてください。

## ■取扱い上の注意（ご使用になるお客様へ）

- ▲警告（1）車高を下げた改造を伴う場合、**最低地上高90mm**を確保してください。  
(灯火類の地上高に付きましても確認を実施してください。)
- ▲警告（2）車高調整タイプのサスペンションキットを装着した車両で一般公道を走行する場合は、必ず、現車にて**最低地上高90mm**の確保を行ってください。
- ▲注意（1）取付け直後は走行時、多少の異臭がある場合がありますが異常ではありません。  
いつまでも消えない場合は、取付工場にて点検を受けてください。  
そのまま走行を続けますと、破損や事故の原因となる場合があります。
- ▲注意（2）本商品を装着するとエンジン回転のフィーリングに変化が生じます。運転に慣れるまではエンジン回転や挙動に十分注意して走行してください。事故の原因となる場合があります。
- ▲注意（3）枯れ草や紙屑など燃えやすい物の近くを走行したり駐停車はしないでください。火災や事故の原因となる場合があります。
- ▲注意（4）運転中に異音、振動を感じた場合は、直ちに車を安全な場所に停車させ、お取付のレクサス販売店にご連絡の上、指示を受けてください。そのまま走行を続けますと破損や事故の原因となる場合があります。
- ▲注意（5）マフラーに凍結防止剤(塩化カルシウム等)が付着した場合は、速やかに洗浄を行ってください。  
付着したままでご使用になられますとマフラーの変色や錆の原因となります。
- ▲注意（6）通常の使用においても排気管出口(テール出口部)は冷熱の繰返しにより、多少色味に変化が現れる場合がありますが、異常ではありません。
- ▲注意（7）走行直後のマフラーは非常に高温となります。荷物の入れ出しがお子様の接近等、触ると火傷の恐れがありますので十分に注意してください。

### \* 本商品はテールパイプに特殊な化学発色加工を施しています、下記の事項にご注意ください。

- \*表面を損傷しないようにしてください。同じ色調を得られる補修剤がありませんので、損傷すると補修が出来ません。
- \*汚れが目立ちやすい傾向にあります。油脂・埃・泥・薬品・手垢及び指紋等の付着により汚れた場合は、柔らかいスポンジ・布等を使用し、市販の中性洗剤(30~50倍に薄めて使用)や石鹼水で洗い流してください。それでも汚れが落ちない場合は、アルコール等の有機溶剤で拭取り、水洗い、カラ拭きを行ってください。  
なお、塩素系の洗剤、タイル洗浄剤、ステンレス研磨剤、酸性研磨剤、クレンザー、コンパウンド、コンパウンドを含んだワックス等の使用は色落ちの原因となりますので使用しないでください。
- \*異種の金属(鉄粉・針金等)が付着しますと、もらいサビが発生しますので速やかに取除いてください。  
その際に錆落し用の清掃剤は使用しないで下さい。



トヨタ テクノクラフト株式会社

〒222-0002 横浜市港北区鶴間町800番地 TEL.(045)540-2121 FAX(045)540-2122